

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1,2.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widok panoramiczny na elewację fortu. Stan zachowania przed konserwacją 2011. Widoczne rozległe ubytki zwłaszcza w obrębie okapu żwirobetonowego stropodachu. Widoczne odrosty nasadzeń maskujących, które w obecnym kształcie niszczą elewację.

Fot. archiwum Internetowe, opis: Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 3,4.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoki ogólne elewacji fortu. Widoczne zamurowania otworów okiennych oraz zniszczenia nadproży łukowych wykończonych pseudoboniami z masy sztucznego kamienia oraz węgarów otworu drzwiowego.

Fot. archiwum Internetowe, opis: Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 5,6.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoki ogólne elewacji fortu. Widoczne zabrudzenia, zasolenia elewacji oraz ubytki wątku zwłaszcza na parapetach.

Fot. archiwum Internetowe, opis: Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 7,8.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoki ogólne elewacji fortu. Widoczne zacieki, zabrudzenia, zasolenia, ubytki węgarów i zamurowane otwory okienne.

Fot. archiwum Internetowe, opis: Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 9,10.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoki ogólne elewacji fortu. Widoczne zniszczenia ozdobnych nadproży łukowych wykończonych pseudoboniami z masy sztucznego kamienia.

Fot. archiwum Internetowe, opis: Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 11,12.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na fot. nr 11 widoczny zarys poniemieckiego stanowiska obronnego z 1944r. ryglującego trakt sandomierski. Widok na zachowany relikw pozycji obronnej usytuowanej na wale piechoty. Na fot. nr 12 widok na zamurowaną przelotnię pomiędzy schronem głównym i poterną prowadzącą do bloku koszarowego. Na stokach wału widoczne nasadzenia maskujące, częściowo usunięte do poziomu pni, historyczne egzemplarze lub odrosty nasadzeń oryginalnych.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 13,14.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na fot. nr 13 widoczny zamurowany wylot przelotni pomiędzy schronem głównym i poterną. Widoczna skorodowana belka podtrzymująca gruzobetonowy strop oraz relikty mocowań rynny. Uwidacznia się wypłukanie spoin w wątku murowym i rozluźnienie wątku, punktowe mechaniczne uszkodzenia lica muru odwarstwienie muru oporowego od zamurówki przelotni spowodowane osiadaniem ściany pozbawionej fundamentów, efekty korozji fizyko-chemicznej – obfite zasolenia, uszkodzenia naczółka stropodachu oraz osuwisko skarpy wału, erozja płaszczu ziemnego - naruszona jego kubatura. Na fot. nr 14 mur oporowy utrzymujący skarpe wału piechoty przy zamurowanej przelotni pomiędzy schronem głównym, a poterną widok od strony północnej. Tynk być może pierwotny.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 15,16.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na fot. nr 15 widoczny nasadzenia maskujące robinii akacjowych przy północnym wyjściu z przelotni (nasadzenia oryginalne lub ich odrosty). Na fot. nr 16 obudowane wyloty pionów kominowych na stropodachu bloku koszarowego. Odbudowane kominy nie stanowią rekonstrukcji detali oryginalnych, które były równej wysokości wykonane z rury stalowej osadzonej na ceramicznej. Kominy nakryte były stożkowatymi czapkami z blachy.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 17,18.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widok na północne wyjście z bloku koszarowego pełniące rolę schronu pogotowia. Widoczny mur oporowy utrzymujący skarpę wału oraz skorodowana belka podtrzymująca strop i relikty mocowań rynny (dobrze zachowane starannie wymurowane lico muru ceglanego oraz pierwotny tynk na ścianie zewnętrznej koszar). Na fot. nr 18 widoczny zamurowany otwór drzwiowy pomiędzy schronem pogotowia, a blokiem koszarowym, zachowana ościeżnica pancernych drzwi z zawiasami oraz skorodowane stalowe wzmocnienia stropu osadzone na charakterystycznym sześciokątnym profilu z wapienia z fakturalną obróbką kamieniarską

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 19,20.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Strop nad schronem pogotowia – północnym wyjściem z bloku koszarowego widoczne skorodowane stalowe profile konstrukcji stropu i warstwa płaszcza gruzobetonowego z oryginalną wyprawą tynkową. Na fot. nr 20 widoczny mur oporowy osłaniający północne wyjście z bloku koszarowego na wał piechoty. W głębi po lewej stronie widoczny zarys niemieckiej pozycji obronnej z 1944 r.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 21,22.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na fot. nr 21 widok na korpus wału piechoty i dzika roślinność (nie wymaga wycinki, zaleca się zachowanie egzemplarzy dzikiej zieleni, które stanowią atrakcyjne elementy krajobrazu i kompozycji). Na fot. nr 22 północny bark fortu. Widoczny profil wału i zejścia do przedsiönka koszar pełniącego także funkcję schronu pogotowia. W głębi zieleń porastająca niemieckie pozycje obronne z 1944r.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 23,24.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widok na elewację czołową kaponiery szyjowej Na drugim planie elewacja bloku koszarowego. W głębi otworu strzelnicy przystosowanej dla broni ręcznej zachowana oryginalna tarcza pancerna. Na fot. nr 24 widok na zasypyany plac broni i południowe skrzydło elewacji bloku koszarowego. Pryzmy ziemi na pierwszym planie to skutki prac archeologicznych, które w tym miejscu polegały na odśnięciu fosy kryształowej i reliktyw bramy oraz kraty fortecznej.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 25,26.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na fot. nr 25 widoczne obwałowania: to dobrze zachowane pozostałości niemieckiej pozycji obronnej z 1944 r. Widok na elewację czołową kaponiery szyjowej. Na drugim planie elewacja bloku koszarowego. W głębi otworu strzelnicy przystosowanej dla broni ręcznej zachowana oryginalna tarcza pancerna. Na fot. nr 26 panoramiczny widok z północnego barku fortu na wał piechoty. W głębi widoczne nasadzenia maskujące północne wyjście z przelotni przed schronem głównym.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 27,28.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoczne na zdjęciu obwałowania to dobrze zachowane pozostałości niemieckiej pozycji obronnej z 1944 r., której zadaniem było ryglowanie przebiegającego w sąsiedztwie fortu traktu sandomierskiego. Na fotografii następnej mur oporowy utrzymujący skarpe przy północnym wyjściu z bloku koszarowego na wał piechoty. W głębi wejście do przedsionka pełniącego rolę schronu pogotowia.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 29,30.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Odbudowany wylot przewodu kominowego. Widoczna betonowa czasza stropodachu oraz warstwa drenująca z tłucznia wapiennego o grubości około 20-30 cm. Pierwotnie wyloty kominów wykonane były z blachy osadzonej na profilu ceramicznym. Odtworzone wyloty nie stanowią replik detali oryginalnych. Na zdjęciu obok widoczny stropodach fortu z odbudowanymi wylotami przewodów kominowych. W głębi nasadzenia maskujące wzdłuż przeciwstoku fosi – drzewa historyczne i ich odrosty.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 31,32.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widok na fragment wału piechoty oraz płaszcz ziemi pokrywający stropodach schronu głównego. Po lewej stronie zniekształcona rampa i zamurowane wejście do przelotni. W głębi odbudowane wyloty przewodów kominowych i zieleń maskująca północne wyjście z przelotni na wał. Po prawej stronie czytelny zarys tarasu na wale piechoty. Na zdjęciu poniżej widok na zamurowane południowe wyjście z przelotni na wał piechoty. Widoczna stalowa belka podtrzymująca gruzobetonowy strop pokryty płaszczem ziemi. Po prawej stronie otynkowany mur oporowy podtrzymujący korpus wału.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 33,34.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Odkryta czasza charakterystycznej blachy falistej typowej dla stropodachów schronów realizowanych na wałach starszych dzieł obronnych. Funkcja odkrytego elementu na wale piechoty fortu 49 1/2 A pozostaje nieznana. Pozostaje tajemnicą, czy jest to jedynie niewielki fragment blachy, czy kompletny korpus kryjący pozostałości jakiegoś nierozpoznanego obiektu. Ponadto widoczne odsonięte pozostałości wylotów przewodów kominowych na stropodachu bloku koszarowego.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 35,36.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Południowe wyjście z przedsionka koszar na wał piechoty. Przedsionek pełnił też rolę potencjalnego schronu pogotowia dla piechoty. Widoczny charakterystycznie wyprofilowany mur oporowy utrzymujący skarpę wału. Stropodach nad przedsionkiem na południowym barku fortu – schronem pogotowia. Na zdjęciu kolejnym widoczne stalowe belki podtrzymujące warstwę gruzobetonu osadzone na prostopadłościennych profilach z kamienia wapiennego. Widoczne relikty mocowania rynny i liczne spękania struktury naczółka stropodachu.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 37,38.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Fragment elewacji muru oporowego przy południowym wyjściu z koszar na wał. Na zdjęciu widoczne ubytki spoin i liczne uszkodzenia lica ceglanego muru spowodowane penetracją jego struktury przez wodę oraz porosty i zielenice na powierzchni wątku. Na fotografii poniżej fragment otynkowanej ściany zewnętrznej bloku koszarowego przy wyjściu z przedsionka na wał, na południowym barku fortu. Widoczne uszkodzenia czapy i lica muru spowodowane penetrującą wodą.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 39,40,41.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Fragment muru oporowego i stropu nad przedsionkiem na południowym barku fortu. Stalowa belka nad wylotem przedsionka jest osadzona na charakterystycznym prostopadłościennym profilu z kamienia wapiennego. Na następnej fotografii widoczny mur oporowy utrzymujący skarpe wału przed przedsionkiem koszar na południowym barku fortu. Widoczne na zdjęciu charakterystyczne załamanie muru stanowiło osłonę schronu pogotowia. Poniżej widoczne zamurowane drzwi pomiędzy przedsionkiem i wejściem do bloku koszarowego. Widoczna zachowana stalowa ościeżnica oraz stalowe profile podtrzymujące gruzobetonowy stropodach. Na posadzce zalega warstwa gruzu i mułu naniesionego przez wodę deszczową.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 42,43.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widok z południowego barku fortu na teren stacji redukcyjnej ciśnienia gazu hutniczego. Infrastruktura przemysłowa powstała w miejscu zniwelowanej sprężonej z fortem baterii artyleryjskiej ryglującej Dolinę Wisły. Ponadto poniżej południowy widok na zniekształcony plac broni i elewację kaponiery szyjowej oraz południowe skrzydło koszar. Widoczne na zdjęciu przyzmy ziemi powstały podczas prowadzonych na forcie prac archeologicznych.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 44,45,46.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Odkryte podczas prac archeologicznych w sierpniu 2011 r. szambo przy latrynie na południowym skrzydle bloku koszarowego. Odkrywką ukazuje pierwotną wysokość elewacji koszar. Na zdjęciu obok widoczny profil muru oporowego podtrzymującego stok wału. Ponadto widoczna odspoinowana warstwa cegieł na murze oporowym utrzymującym stok wału na południowym barku fortu oraz wegetujące w murze samosiejki. Po lewej stronie widoczny zniszczony naczótek stropodachu wraz z kapinosem.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 47,48.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Nadproże nad oknem latryny na południowym skrzydle koszar. Widoczna zniszczona okładzina tynkowa, ubytki spoin, erozja cegieł i uszkodzenia naczółka gruzobetonowego stropodachu, samosiejki. Przy murze oporowym z prawej strony zachowany na niewielkim fragmencie kapinos. Poniżej uszkodzony ceglany parapet w oknie latryny na południowym skrzydle bloku koszarowego. Ubytki mechaniczne oraz korozja biologiczna spowodowana obecnością zielenic.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 49,50,51,52.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na fot. nr 49 zamurowany wtórnie otwór okienny w południowym skrzydle bloku koszarowego. Widoczny ceglany parapet, którego dolna krawędź sięga aktualnie powierzchni ziemi, którą zasypany jest plac broni. W otworze zachowana historyczna stalowa ościeżnica i krata. Nad oknem tynkowa okładzina – cenny detal architektoniczny. Na fot. nr 50 widoczna nad oknem uszkodzona i niekompletna tynkowa okładzina stanowiąca cenny detal architektoniczny. Na fot. nr 51 widoczny kompletny ozdobny detal nadproża w postaci pseudoboni z masy sztucznego kamienia. Niemal na całej długości elewacji uwidacznia się rozległy ubytek naczółka stropodachu. Uszkodzony lub nieistniejący kapinos umożliwia penetrację lica muru przez wodę. Na fot. nr 52 fragment elewacji i otwór wentylacyjny na elewacji bloku koszarowego. Obecnie zabezpieczony przed ptakami siatką z tworzywa sztucznego. Pierwotnie zamknięty stalową siatką. Nad otworem widoczny rozległy ubytek naczółka stropodachu.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot. nr 53,54,55.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Zamurowany wtórnie otwór okienny w południowym skrzydle koszar. Widoczna zachowana historyczna stalowa ościeżnica oraz ozdobnie perforowana okładzina tynkowa na nadprożu okiennym, a także skorodowany zawias pierwotnie utrzymujący skrzydło okienne. Poniżej fragment elewacji bloku koszarowego z otworem wentylacyjnym oraz odkrytym podczas badań archeologicznych otworem zamykanym stalowymi drzwiczkami, który przypuszczalnie umożliwiał nawiew powietrza do pieca.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 56,57,58.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoczny ceglany parapet zewnętrzny w jednym z okien elewacji bloku koszarowego oraz odkryty podczas prac archeologicznych otwór w dolnej części elewacji koszar, który przypuszczalnie umożliwiał nawiew powietrza do pieca. Poniżej tablica informacyjna umieszczona przez zarządcę budynku na elewacji koszar. Powyżej zniszczony naczółek stropodachu.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha



Fot. nr 59,60.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoczny wątek ceglany muru elewacji bloku koszarowego, destrukcja cegły wynikająca z działania wody i przemarzania. Na zbliżeniu widoczny podpis na licu cegły pozostawiony przez żołnierza Armii Monarchii Austro-Węgierskiej w 1914 r.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga




Fot. nr 61,62.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na wątku ceglanym widoczny nieczytelny, lecz oryginalny podpis żołnierza z początku XIX w. Cenny detal godny zachowania, uczynienia i wyeksponowania. Na zdjęciu poniżej podpis na licu ceglanego muru pozostawiony 21 marca 1963 r. tzw. „wizytówki”.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga

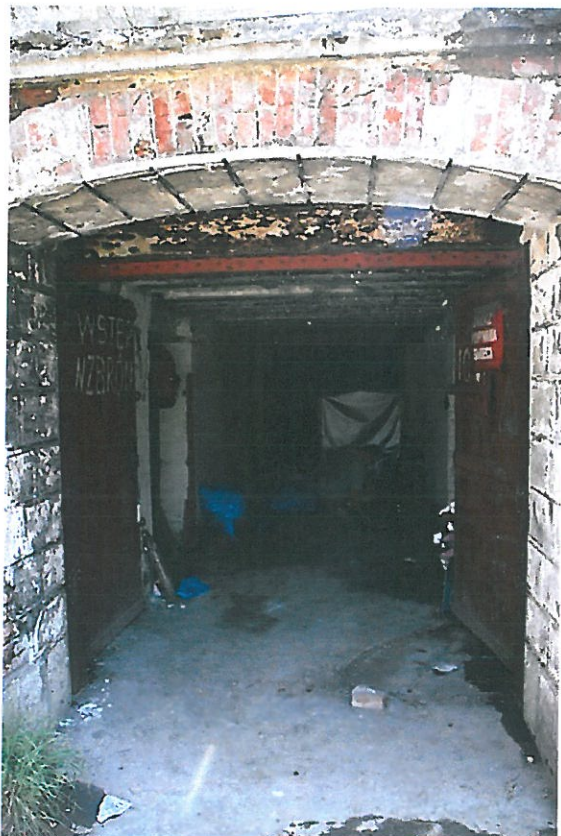

Fot. nr 63,64,65.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widok przez otwartą bramę na potężną leżącą w osi fortu. Widoczne rozchylone historyczne pancerne wrota oraz wzmocnione płytą pancerną nadproże nad portalem bramy. Na fot. nr 64 strzelnica w skrzydle pancernej bramy fortu. Na powierzchni pancerza zachowały się relikty zielonego lakieru, który przypuszczalnie pochodzi z okresu międzywojennego. Pierwotnie w dziełach obronnych Twierdzy drzwi i skrzydła bram malowane były w żółto – czarne pasy. Na fot. nr 65 portal i brama koszar. Zachowane historyczne pancerne wrota stanowią niewątpliwie najcenniejszy detal w obrębie zabytku. Podobnie jak nad większością otworów okiennych zniszczeniu uległy elementy ozdobnych wypraw.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot nr 66,67,68.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Ozdobna, charakterystycznie perforowana tynkowa okładzina w portalu bramy bloku koszarowego.

Uszkodzenia lica ceglanego muru na fragmencie elewacji bloku koszarowego. Uwidaczniają się ubytki spoin, erozja cegieł i obfite wysolenia spowodowane wilgocią penetrującą strukturę muru. Wyżej widoczny zniszczony naczółek stropodachu i kapinos. Południowa elewacja kaponierzy szczytowej oraz elewacja frontowa bloku koszarowego z portalem bramy podczas prac renowacyjno – archeologicznych. Uwagę zwraca poważnie uszkodzony naczółek stropodachu.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot nr 69,70.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Na pierwszym planie odkryte podczas badań archeologicznych reliktory bramy na placu broni. W głębi południowa elewacja kaponierzy szyjowej z charakterystycznymi otworami strzelnic schodkowych. W strzelnicach dla broni ręcznej zachowały się oryginalne płyty pancerne. W lewej części elewacji ślady po kulach – przypuszczalnie pamiątka strzeleckich popisów żołnierzy z okresu II wojny światowej. Na fot. nr 70 wzmocniona betonową opaską strzelnica schodkowa dla broni ręcznej w południowej elewacji kaponierzy szyjowej. W głębi otworu historyczna płyta pancerne. Schodkowy profil otworu zapobiegał ewentualnemu wślizgiwaniu się pocisków do wnętrza.

Fot. Bożena Boba-Dyga opis: Piotr Skucha



Fot nr 71,72.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Elewacja czołowa kaponiery szyjowej ze strzelnicą dla broni ręcznej. W głębi otworu strzelnicy zachowana płyta pancerna.

Na fot. nr 72 widoczna strzelnica dla broni ręcznej w elewacji czołowej kaponiery szyjowej. Schodkowy profil otworu zapobiegał ewentualnemu wślizgiwaniu się pocisków do wnętrza. Dodatkową osłonę zapewniała zachowana do dzisiaj płyta pancerna.

Fot. Bożena Boba-Dyga opis: Piotr Skucha



Fot nr 73,74.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Nr fot. nr 73 fragment elewacji czołowej kaponiery szyjowej oraz elewacja północnego skrzydła koszar z wtórnie wybitym otworem drzwiowym w miejscu typowego okna. Nr fot. nr 74 północna elewacja kaponiery szyjowej. Nad ceglana ścianą widoczny jest zachowany naczółek gruzobetonowego stropodachu wraz z kapinosem. W schodkowych strzelnicach dla broni ręcznej zachowały się oryginalne płyty pancerne. Ponadto na zdjęciach widoczne obfite wysolenia na wątku ceglany.

Fot. Bożena Boba-Dyga opis: Piotr Skucha



Fot nr 75,76.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widoczne mechaniczne uszkodzenie ceglanego gzymsu oraz silne wysolenia na wątku ceglanym północnego skrzydła elewacji koszar, obok otworu drzwiowego wybitego wtórnie w miejscu typowego okna.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot nr 77,78.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Fragment elewacji północnego skrzydła bloku koszarowego. Widoczne ubytki tynkowych dekoracji na nadprożach i zamurowane otwory okienne z zachowanymi stalowymi ościeżnicami. Na zdjęciu poniżej odkryte podczas prac archeologicznych szambo przy północnym skrzydle elewacji koszar. Po lewej stronie mur oporowy utrzymujący skarpe stoku.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot nr 79,80.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Fragment wątku ceglanego północnego skrzydła elewacji koszar. Powyżej widoczny uszkodzony naczótek stropodachu oraz otwór wentylacyjny. Na zdjęciu kolejnym ozdobna dekoracja tynkowa na nadprożu otworu okiennego w północnym skrzydle elewacji bloku koszarowego. Powyżej widoczny uszkodzony naczótek stropodachu i kapinos.

Fot. Bożena Boba-Dyga, opis: Piotr Skucha i Bożena Boba-Dyga



Fot nr 81,82.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Otwory umożliwiające wlot powietrza do pieców w narożniku zewnętrznym północnego skrzydła koszar i kaponiery szyjowej.

Widok na fosę i stok wału sprzed północnego skrzydła elewacji bloku koszarowego. Na pierwszym planie odkrywki archeologiczne i mur oporowy utrzymujący skarpę stoku.

Fot. Bożena Boba-Dyga opis: Piotr Skucha



Fot nr 83,84,85.

Fort Mogiła 49 1/2 A w Krakowie – Nowa Huta, ul. Igołomska.

Widok na fragment fosy na czole fortu. Robinie akacjowe po lewej stronie to odrosty historycznych nasadzeń maskujących. Pomimo znacznego wypłycenia wciąż pozostaje czytelny łagodny profil wału i stromy przeciwstok. Następnie widok na wał piechoty i pozostałości niemieckiej pozycji obronnej z 1944 r od strony północnej.

Fot. Bożena Boba-Dyga opis: Piotr Skucha